

重要文件

BT50、BT40 可共用相同顯示器，但每當更換 BT50、BT40 測定器時請務必對顯示器做以下設定。為避免操作時誤動作，所以當按按鍵速度太快時顯示器會沒有反應。


****請先看 3-2 重要設定。**

3-1 表示的小數點位數設定

拉力計表示單位為 kN(10kN=1020kgf)，可以藉由下面方法變更小數點位數。

操作方式

1. 按[MEAS]開啟顯示器電源。
2. 連續按{SET}3 秒以上進入設定模式，進入設定模式時螢幕顯示[F-1]。
3. 連續按壓{→}鍵依序出現[F-1] [F-2] [F-3] [F-4] [F-5] [F-7] [F-10] [F-11]。
4. 當出現[F-3]時按壓{SET}。此時會出現檢驗表及銘板中的定格出力(Rated output)。

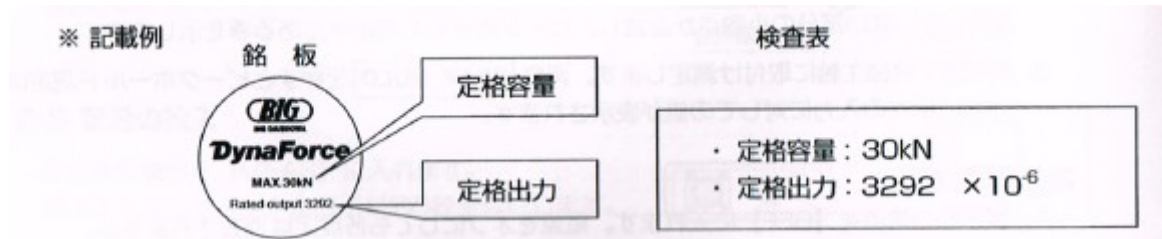


5. 確認定格出力數值與測定器上的數值相同後按{SET}。
6. 此時出現定格容量, 確認定格容量數值與測定器上的數值相同後按{SET}。
7. 此時小數點開始閃爍, 可以根據需要按{↑}來移動小數點位置。例如:將小數點移到最個位數0的右邊時即代表沒有小數點。
8. 在閃爍的小數點處按下{SET}即將該位置定為整數與小數分界點, 此時螢幕應出現[F-3]。
9. 按下{↑}結束設定模式。

3-2 重要設定

BT50、BT40 可共用相同顯示器, 但每當更換 BT50、BT40 測定器時務必對顯示器做以下設定。

操作方式

1. 按[MEAS]開啟顯示器電源。
2. 連續按{SET}3秒以上進入設定模式, 進入設定模式時螢幕顯示[F-1]。
3. 連續按壓{→}鍵依序出現[F-1] [F-2] [F-3] [F-4] [F-5] [F-7] [F-10] [F-11]。
4. 當出現[F-3]時按壓{SET}。此時會出現檢驗表及銘板中的定格出力(Rated output)。

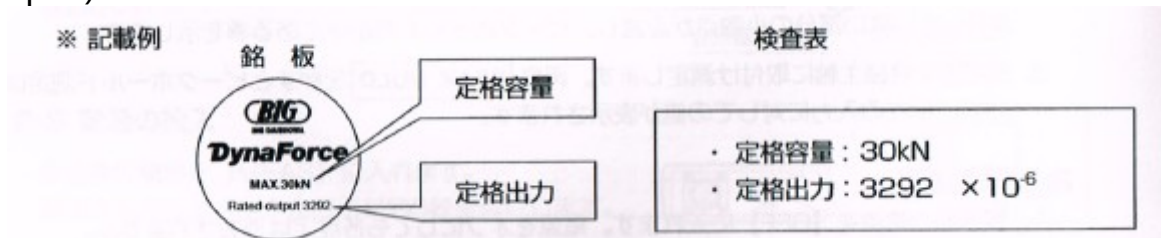

5. 確認定格出力數值與測定器上的數值是否相同，如果不同修改方式為先按{→}進入修改模式，閃爍的欄位即為當前修改欄位，然後按下{↑}來修改成希望的數值。
6. 當全部數值都修改成功後按{SET}即完成定格出力數值的設定。
7. 此時出現定格容量數值(MAX.00kN)，確認定格容量數值與測定器上的數值是否相同，如果不同修改方式為先按{→}進入修改模式，閃爍的欄位即為當前修改欄位，然後按下{↑}來修改成希望的數值。

修改例：

當定格容量數值為 30kN 的時候(此時請忽略小數點位置)

- A. 不想出現小數點時設定為[0030]
- B. 當想出現小數點一位時設定為[0300]
- C. 當想出現小數點二位時設定為[3000]

8. 當全部數值都修改成功後按{SET}即完成定格容量數值的設定。下一步為小數點顯是位數的設定。
9. 此時可以根據需要按{↑}來移動小數點位置。**一定要依據第 7 步驟的設定來決定小數點位置。**

修改例：

當定格容量數值為 30kN 的時候

- A. 當第 7 步驟設定為[0030]時，小數點在個位數的右邊，即不顯示小數點以下數值。此時螢幕顯示[0030]。
- B. 當第 7 步驟設定為[0300]時，即顯示小數點以下 1 個位數。此時應設定為[030.0]。
- B. 當第 7 步驟設定為[0300]時，即顯示小數點以下 2 個位數。此時應設定為[30.00]。

10. 在閃爍的小數點處按下{SET}即將該位置定為整數與小數分界點，此時螢幕應出現[F-3]。如果設定錯誤則出現[Err]，出現[Err]時需要從頭開始設定。
11. 按下{↑}結束設定模式。
12. **顯示器有記憶參數功能**。所以一直使用相同測定器的情況下顯示器不用每次設定，但是一變換測定器則顯示器要隨著參數變換。

3-3 敏感度設定

當機械拉力值一直變動，而顯示器敏感度設定的太小導致數值一直跳動時，請使用以下設定。

操作方式

1. 按[MEAS]開啟顯示器電源。
2. 連續按{SET}3 秒以上進入設定模式，進入設定模式時螢幕顯示[F-1]。
3. 連續按壓{→}鍵依序出現[F-1] [F-2] [F-3] [F-4] [F-5] [F-7] [F-10] [F-11]。
4. 當出現[F-4]時按壓{SET}。
5. 按{↑}變換[1] 或[2] 或[5]。數字越小代表越敏感。
6. 希望的敏感度下按下{SET}結束設定螢幕回到[F-4]。
7. 按下{↑}結束設定模式。

3-4 自動斷電設定

當沒有使用時，以分為單位，時間一到自動斷電。

操作方式

1. 按[MEAS]開啟顯示器電源。
2. 連續按{SET}3 秒以上進入設定模式，進入設定模式時螢幕顯示[F-1]。
3. 連續按壓{→}鍵依序出現[F-1] [F-2] [F-3] [F-4] [F-5] [F-7] [F-10] [F-11]。
4. 當出現[F-5]時按壓{SET}。螢幕出現 2 欄數字。
5. 輸入自動斷電時間。{→}進入設定欄位(閃爍)，{↑}為變更數值。
可設定 1~99 任何數字。輸入[00]為永不自動斷電。
6. 確定斷電時間後按{SET}。螢幕出現[F-5]。
7. 按下{↑}結束設定模式。

****重要****

以下功能與量測無關(為原廠檢測用)，請不要變更設定。

[F-1] [F-2] [F-7] [F-10] [F-11]

如有誤設定情形或任何疑問，請以下面通訊方式連絡我們還原設定。

MAIL: shih@ehosei.com

電話: 04-23939450

傳真: 04-23939451